

Q-102.358 - Faxempfang mit dem ELSA Microlink 28.8TQV

Q-102.358 - Faxempfang mit dem ELSA Microlink 28.8TQV

aus Tobit KB importiert - vom 28.10.2002 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Nachdem das Service Pack 5 auf Faxware 6.6 eingespielt wurde, ist der Faxempfang mit dem "Elsa MicroLink 28.8 TQV" empfindlich gestört. In unregelmäßigen Abständen kommen Faxe nur leer an.

Antwort

Löschen Sie im DvISE Administrator unter »Konfiguration-> Ports« die TLDs. Erstellen Sie dann die TLDs neu. Wählen Sie beim manuellen Port-Setup das "Elsa 28.8 TQV" Modem aus.

Wenn Sie das Elsa MicroLink 28.8 TQV Modem einsetzen, muss in der TLD.INI folgender INIT-String eingetragen sein:

NAME=Elsa

MicroLink

28.8TQVPAGESESSION=HIGHSPEEDCONNECT=TRUEINIT=AT&FE0V1Q0X3&C1&D2S0=0S7=60\Q3+FCR=1STOP=AT

Dies können Sie entweder im DvISE Administrator unterhalb von »Konfiguration -> Port -> Port001« auf der Registerkarte »Erweitert« durch den Button »TLD.INI« überprüfen, oder auf Verzeichnisebene unter »DAVID\TLD\PORT\001« durch editieren der TLD.INI.

Nach Abänderung des Eintrags muss der Dienst oder das NLM »DvISE TLD001« neu gestartet werden!