

Q-102.709 - Fehlermeldung "Fehler bei Seitenende" mit dem Modem US Robotics Sportster 33.6 Voice

Q-102.709 - Fehlermeldung "Fehler bei Seitenende" mit dem Modem US Robotics Sportster 33.6 Voice

aus Tobit KB importiert - vom 28.11.2002 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Beim Faxversand mit dem U.S.Robotics Sportster 33.6 Voice erscheint im Sendebericht nach jedem versendetem Fax die Meldung "Fehler bei Seitenende". Das Fax wird aber ordentlich versendet und kommt auch beim Empfänger an.

Antwort

Ergänzen Sie die TLD.INI durch folgenden Eintrag:

»WaitForFPTS=TRUE«

»AnswerReset=TRUE

Im DvISE-Administrator unterhalb von »Konfiguration-> Ports-> 00x« auf der Registerkarte »Erweitert« können Sie die TLD.INI einsehen und auch überarbeiten. Nach der Änderung müssen Sie diese Datei nur noch abspeichern und abschließend den Dienst »DvISE TLD00x« neu starten, damit die Änderungen übernommen werden.

»WaitForFPTS=TRUE«

bedeutet, dass die Rückmeldung der Gegenstelle nach jeder versendeten Seite vom Modem erwartet wird.

»AnswerReset=TRUE«

bedeutet, dass bei einem anliegenden Ruf vor dem Abheben der Leitung ein Modem-Reset durchgeführt wird.