

Q-100.087 - Aztech 56k Turbo 2

Q-100.087 - Aztech 56k Turbo 2

aus Tobit KB importiert - vom 06.03.2015 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Problem beim Faxversand /Faxempfang mit einem Aztech 56K Turbo 2 Modem

Antwort

Wenn Sie das Aztech 56K Turbo 2 Modem einsetzen, muss in der TLD.INI folgender INIT-String eingetragen sein:

```
NAME=Tornado SFM 56.0-E
PAGESESSION=
INIT=AT&FE0V1Q0X3&C1&D2S0=0S7=60&K3+FCR=1
STOP=AT&F
HIGHSPEEDCONNECT=False
```

Wenn Sie einen neuen Port hinzufügen wollen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Wählen Sie »Seriellles Fax Modem« aus
2. Schalten Sie die automatische Hardwareerkennung ab
3. Unter »Faxmodem« öffnen Sie »*Class2« und wählen dort das »Class2 Compatible Modem« aus
4. Nachdem das Port-Setup durchlaufen wurde, müssen Sie den Eintrag in der TLD.INI einsetzen.

Dies können Sie entweder im DvISE Administrator unterhalb von »Konfiguration -> Port -> Port001« auf der Registerkarte »Erweitert« durch den Button »TLD.INI« überprüfen, oder auf Verzeichnisebene unter »DAVID\TLD\PORT\001« durch editieren der TLD.INI.

Nach Abänderung des Eintrags muss der Dienst bzw. bei Netware das NLM »DvISE TLD001« neu gestartet werden!