

Q-105.816 - Probleme beim Laden vom Brooktrout TLD in einer Multi-Processor NetWare 6 Umgebung

Q-105.816 - Probleme beim Laden vom Brooktrout TLD in einer Multi-Processor NetWare 6 Umgebung

aus Tobit KB importiert - vom 14.08.2003 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Wird der Brooktrout Treiber (DVBTDREV.NLM) unter Novell NetWare 6 geladen, wird die korrekte Anzahl der Kanäle gefunden. Wird danach der Transport Layer Driver gestartet, erscheint folgende Meldung:

"Attention. No Brooktrout FaxCard found. Please check the interrupt settings in dvbtdrv.ini and restart dvbtdrv.nlm". Im Communication Monitor des TLDs steht folgendes:

```
0 Reset Channel
Reset Failed
Reset Failed
```

Der Brooktrout Treiber kann die Karte initialisieren, aber der Transport Layer Driver kann nicht mit der Brooktrout Karte bzw. mit dem Brooktrout Treiber kommunizieren.

Auch der Parameter "POLL TRUE" in der DVBTDREV.INI, der speziell für Multiprozessor Systeme gedacht ist, schafft hier keine Abhilfe.

Was könnte die Ursache hierfür sein?

Antwort

Sobald spezielle Hyper-Threading Treiber wie ACPIDRV.PSM oder CPQACPI.PSM (Compaq Version) verwendet werden, kann unter Umständen bestimmte Kommunikationshardware (z.B. Brooktrout TR114) nicht vom Transport Layer Driver angesprochen werden.

In solchen Fällen sollte die bisherige Version des Treibers für MultiProcessor Specifications (MSP), der MPS14.PSM Treiber, verwendet werden. Dies kann in der STARTUP.NCF entsprechend geändert werden.

Zuerst wird der Hyper-Threading Treiber ACPIDRV.PSM oder CPQACPI.PSM mit einem "REM" oder ";" auskommentiert. Danach wird eine neue Zeile mit dem Treiber für Multi Processor Support eingefügt:

```
MPS14.PSM
```