

Q-106.129 - Probleme beim Faxversand / Faxempfang mit einem Elsa MicroLink 56k Internet II

Q-106.129 - Probleme beim Faxversand / Faxempfang mit einem Elsa MicroLink 56k Internet II

aus Tobit KB importiert - vom 10.09.2003 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Probleme beim Faxversand / Faxempfang mit einem Elsa MicroLink 56k Internet II.

Antwort

Wenn Sie das Elsa MicroLink 56k Internet II Modem einsetzen, muss in der TLD.INI folgender INIT-String eingetragen sein:

INIT=AT&FE0V1Q0X3S0=0S7=60S40=60H0

Dies können Sie entweder im DvISE Administrator unterhalb von »Konfiguration -> Port -> Port001« auf der Registerkarte »Erweitert« durch den Button »TLD.INI« überprüfen, oder auf Verzeichnisebene unter »DAVID\TLD\PORT\001« durch editieren der TLD.INI.

Nach Abänderung des Eintrags muss der Dienst oder das NLM »DvISE TLD001« neu gestartet werden!