

Q-100.165 - Elsa MicroLink 56k MC Internet

Q-100.165 - Elsa MicroLink 56k MC Internet

aus Tobit KB importiert - vom 10.06.2002 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Probleme beim Faxversand / Faxempfang mit einem Elsa MicroLink 56k MC Internet.

Antwort

Wenn Sie das Elsa MicroLink 56k MC Internet Modem einsetzen, muss in der TLD.ini folgender INIT-String eingetragen sein:

INIT=AT&FE0V1Q0X3&C1&D2S0=0S7=60+FCR=1

Dies können Sie entweder im DvISE Administrator unterhalb von »Konfiguration -> Port -> Port001« auf der Registerkarte »Erweitert« durch den Button »TLD.INI« überprüfen, oder auf Verzeichnisebene unter »DAVID\TLD\PORT\001« durch editieren der TLD.INI.

Nach Abänderung des Eintrags muss der Dienst oder das NLM »DvISE TLD001« neu gestartet werden!

Dieses Modem konnte **nur unter Windows NT und Windows 2000 erfolgreich getestet** werden, somit wird es als **"supported with restrictions"** eingestuft.