

Q-100.171 - Elsa MicroLink 56k Office

Q-100.171 - Elsa MicroLink 56k Office

aus Tobit KB importiert - vom 23.02.2004 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Probleme beim Faxversand / Faxempfang mit einem Elsa MicroLink 56k Office.

Antwort

Wenn Sie das Elsa MicroLink 56k Office Modem einsetzen, muss in der TLD.INI folgender INIT-String eingetragen sein:

Windows NT/2000:

```
NAME=ELSA MicroLink Office
PAGESESSION=
HIGHSPEEDCONNECT=TRUE
INIT=AT&D00V1Q0X3&C1&D2S0=0S7=60&K3+FCR=1
STOP=AT&FE
WAITFORFPTS=TRUE
```

Novell Netware

```
NAME=ELSA MicroLink
PAGESESSION=
HIGHSPEEDCONNECT=TRUE
INIT=AT&D00V1Q0X3&C1&D2S0=0S7=60&K3+FCR=1
STOP=AT&F2
WAITFORFPTS=TRUE
```

Dies können Sie entweder im DvISE Administrator unterhalb von »Konfiguration -> Port -> Port001« auf der Registerkarte »Erweitert« durch den Button »TLD.INI« überprüfen, oder auf Verzeichnisebene unter »DAVID\TLD\PORT\001« durch editieren der TLD.INI.

Nach Abänderung des Eintrags muss der Dienst oder das NLM »DvISE TLD001« neu gestartet werden!