

Q-100.194 - Tornado SFM 56.0-E

Q-100.194 - Tornado SFM 56.0-E

aus Tobit KB importiert - vom 17.02.2004 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Probleme beim Faxversand / Faxempfang mit einem Tornado SFM 56.0-E Modem.

Antwort

Wenn Sie das Tornado SFM 56.0-E Modem einsetzen, muss in der TLD.ini folgender INIT-String eingetragen sein:

INIT=AT&FE0V1Q0X3&C1&D2S0=0S7=60&K3+FCR=1

Dies können Sie entweder im DvISE Administrator unterhalb von »Konfiguration -> Port -> Port001« auf der Registerkarte »Erweitert« durch den Button »TLD.INI« überprüfen, oder auf Verzeichnisebene unter »DAVID\TLD\PORT\001« durch editieren der TLD.INI.

Nach Abänderung des Eintrags muss der Dienst oder das NLM »DvISE TLD001« neu gestartet werden!

Beim Senden an eine AVM Fritz-Karte treten nicht selten Fehler in der Kommunikation auf. Dieses äußert sich durch einige fehlerhafte Pixelreihen und Abbruch der Übertragung mit Fehlermeldung "Fehler bei Seitenende" oder "No Carrier". Ein Herabsetzen der Übertragungsgeschwindigkeit auf 9600 Bd erzielte eine wesentlich zuverlässigere Faxübertragung.

Das Modem wird somit als **"supported with restrictions"** eingestuft.

Das Modem wurde mit folgender Firmware getestet: V2.210