

Q-100.318 - KIK XtremMachine 1.0

Q-100.318 - KIK XtremMachine 1.0

aus Tobit KB importiert - vom 23.02.2004 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Probleme beim Faxversand / Faxempfang mit einem KIK XtremMachine 1.0.

Antwort

Wenn Sie das Modem einsetzen, muss in der TLD.INI folgender INIT-String eingetragen sein:

```
NAME=CLASS2-NATIVE (14.4)
PAGESESSION=
INIT=AT&FE0V1Q0X3&C1&D2S0=0S7=60&K3+FCR=1
STOP=AT&F
HIGHSPEEDCONNECT=TRUE
PORT=0
BOARD=0HARDWARETYPE=1
```

Dies können Sie entweder im DvISE Administrator unterhalb von »Konfiguration -> Port -> Port001« auf der Registerkarte »Erweitert« durch den Button »TLD.INI« überprüfen, oder auf Verzeichnisebene unter »DAVID\TLD\PORT\001« durch editieren der TLD.INI.

Nach Abänderung des Eintrags müssen Sie den Dienst oder das NLM »DvISE TLD001« neu starten!

Das Modem wurde mit folgender Firmware getestet: U1496E V 6.13 P

Unterstützt werden die Betriebssysteme Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP und Novell Netware.

Bei dem Modem KIK XtremMachine 1.0 handelt es sich um ein Modem nach dem V.17 Standard (Fax 14400 Baud). Beim Senden und Empfangen einzelner Faxe sind keine Probleme aufgetreten. Beim Senden einer Rundsendung (dreiseitiges Fax) wurde häufig "Fehler bei Kommunikation" gemeldet (Fehlerrate 7,4%). Eines dieser Faxe wurde aber trotz der Fehlermeldung korrekt empfangen, alle anderen "Fehler-Faxe" wurden auch nicht von der Gegenstelle empfangen. Beim Faxempfang sind keine Fehler aufgetreten.

Das Modem wird somit als »**Supported with restrictions**« eingestuft.