

Q-100.321 - MultiTech MT5600ZDX V.90 (Netware only)

Q-100.321 - MultiTech MT5600ZDX V.90 (Netware only)

aus Tobit KB importiert - vom 23.02.2004 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Probleme beim Faxversand / Faxempfang mit einem MultiTech MT5600ZDX V.90 Modem.

Antwort

Wenn Sie das MultiTech MT5600ZDX V.90 Modem einsetzen, muss in der TLD.INI folgender INIT-String eingetragen sein:

```
INIT=AT&FE0V1Q0X3&C1&D2S0=0S7=60&SF1&S0+FCR=1
```

Dies können Sie entweder im DvISE Administrator unterhalb von »Konfiguration -> Port -> Port001« auf der Registerkarte »Erweitert« durch den Button »TLD.INI« überprüfen, oder auf Verzeichnisebene unter »DAVID\TLD\PORT\001« durch editieren der TLD.INI.

Nach Abänderung des Eintrags müssen Sie den Dienst oder das NLM »DvISE TLD001« neu starten!

Unter NT treten bei diesem Modem sehr häufig Trainingsfehler auf, so dass dieses Modem unter NT als »nicht supported« eingestuft wird.