

Q-100.325 - MultiTech Multimodem ISI5634 PCI /8

Q-100.325 - MultiTech Multimodem ISI5634 PCI /8

aus Tobit KB importiert - vom 23.02.2004 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Probleme beim Faxversand / Faxempfang mit einem Multitech Multimodem ISI5634 PCI /8.

Antwort

Wenn Sie das Multitech Multimodem ISI5634 PCI /8 einsetzen, muss in der TLD.INI folgender INIT-String eingetragen sein:

INIT=AT&F&D2&C1&K3S7=55X1

Dies können Sie entweder im DvISE Administrator unterhalb von »Konfiguration -> Port -> Port001« auf der Registerkarte »Erweitert« durch den Button »TLD.INI« überprüfen, oder auf Verzeichnisebene unter »DAVID\TLD\PORT\001« durch editieren der TLD.INI.

Nach Abänderung des Eintrags müssen Sie den Dienst oder das NLM »DvISE TLD00x« neu starten!

Das Modem wurde mit folgender Firmware getestet: s101598V

Unterstützt werden die Betriebssysteme Windows NT 4.0, Windows 2000, und Novell Netware.

Das Modem wird als »**Supported**« eingestuft.