

Q-100.376 - Dr. Neuhaus Cybermod 33.6 Modem

Q-100.376 - Dr. Neuhaus Cybermod 33.6 Modem

aus Tobit KB importiert - vom 23.02.2004 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Probleme beim Faxversand / Faxempfang mit einem Dr. Neuhaus Cybermod 33.6 Modem.

Antwort

Wenn Sie das Modem einsetzen, muss in der TLD.INI folgender INIT-String eingetragen sein:

```
NAME=Dr. Neuhaus Cybermod 33.6
PAGESESSION=
INIT=AT&FE0V1M0Q0X3&C1&D2S0=0S7=60\Q3+FCR=1
STOP=AT&F
HIGHSPEEDCONNECT=TRUE
```

Dies können Sie entweder im DvISE Administrator unterhalb von »Konfiguration -> Port -> Port001« auf der Registerkarte »Erweitert« durch den Button »TLD.INI« überprüfen, oder auf Verzeichnisebene unter »DAVID\TLD\PORT\001« durch editieren der TLD.INI.

Nach Abänderung des Eintrags müssen Sie den Dienst oder das NLM »DvISE TLD00x« neu starten!

Das Modem wurde mit folgender Firmware getestet: V.0.00.0688

Wird ein Fax von der ITK ix1 an das Modem gesendet, so empfängt dieses mit 14.400 Baud. Wenn das Modem allerdings ein Fax an die ITK Karte sendet, so wird hier neu eine maximale Baudrate von 9.600 erreicht.

Das Modem wird als »**Supported with restrictions**« eingestuft.