

# Q-100.379 - Dr. Neuhaus Smarty 33.6 TI V43.4+ Modem

Q-100.379 - Dr. Neuhaus Smarty 33.6 TI V43.4+ Modem

aus Tobit KB importiert - vom 23.02.2004 - [Beitrag bei Tobit](#)

---

## Problem

---

Probleme beim Faxversand / Faxempfang mit einem Dr. Neuhaus Smarty 33.6 TI V43.4+ Modem.

## Antwort

---

Wenn Sie das Dr. Neuhaus Smarty 33.6 TI V43.4+ Modem einsetzen, muss in der TLD.INI folgender INIT-String eingetragen sein:

INIT=AT&FE0V1Q0X3&C1&D2S0=0S7=60\Q3+FCR=1

Dies können Sie entweder im DvISE Administrator unterhalb von »Konfiguration -> Port -> Port001« auf der Registerkarte »Erweitert« durch den Button »TLD.INI« überprüfen, oder auf Verzeichnisebene unter »DAVID\TLD\PORT\001« durch editieren der TLD.INI.

Nach Abänderung des Eintrags müssen Sie den Dienst oder das NLM »DvISE TLD00x« neu starten!

Beim Versand an einem analogen Modem sind leichte Fehler aufgetreten, die sich durch einzeln fehlende Pixelreihen darstellen. Bei einem dreiseitigen Stressfax waren fünf fehlerhafte Pixelreihen erkennbar.

Das Modem wird als »**Supported**« eingestuft.