

Q-100.581 - Fehler beim Faxempfang mit dem U.S.Robotics 56k Faxmodem

Q-100.581 - Fehler beim Faxempfang mit dem U.S.Robotics 56k Faxmodem

aus Tobit KB importiert - vom 26.06.2002 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Sie setzten ein U.S.Robotics 56K Faxmodem ein, doch die Leitung wird nach dem Empfang nicht getrennt. Das Modem arbeitet weiter und legt nicht auf. Das Fax ist aber ohne Fehler empfangen worden.

Antwort

Bitte überprüfen Sie zunächst die folgenden Einstellungen:

1. Wählen Sie im DvISE Administrator unter »Konfiguration -> Ports« den Port mit dem U.S. Robotics Modem aus.
2. Auf der Registerkarte »Erweitert« gibt es einen Button für die TLD.INI. Hier können Sie die TLD.INI für diesen Port einsehen und überarbeiten.
3. Öffnen Sie die TLD.ini. Im unterem Teil muss dieser INIT-String eingetragen sein: **INIT=ATE0&F&D2&C1&H1X1S7=55**Ist das nicht der Fall, dann ändern Sie dies bitte.
4. Damit das Modem nicht nach jeder versendeten Seite eine Rückmeldung erwartet, sollte noch die Befehle:
WaitForFPTS=FALSEAnswerReset=TRUEeingetragen werden. Mit dem Befehle »AnswerReset=TRUE« wird das Modem zusätzlich vor jedem Abheben der Leitung zu einem Reset gezwungen.
5. Nachdem Sie die Änderungen durchgeführt haben, müssen Sie die geänderte TLD.INI nur noch abspeichern und abschließend den entsprechenden Dienst »DvISE TLD00x« neu starten.

Wichtiger Hinweis:

Wenn das U.S.Robotics 56K Faxmodem bei der automatischen Hardware-Erkennung als Class2 Modem erkannt wird, sollten Sie das Modem manuell auswählen.