

Q-100.600 - Capi-Fehlermeldung 0x34E6 zwischen AVM und Siemens Hicom

Q-100.600 - Capi-Fehlermeldung 0x34E6 zwischen AVM und Siemens Hicom

aus Tobit KB importiert - vom 03.03.2004 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Es soll über den TLD telefoniert (ECT) werden und nach ca. 4 Sekunden kommt ein Besetztzeichen. Im Communication-Monitor erscheint folgende Capi-Fehlermeldung:
0X34E6 (=Zeitüberschreitung aufgetreten).

Eingesetzte Hardware:

ISDN Karte: AVM

TK-Anlage: Siemens Hicom 300

Antwort

Dies Fehlermeldung weist auf eine falsche Konfiguration der TK-Anlage hin. Ändern Sie in der Konfiguration der TK-Anlage den Punkt:

Parametrisierung:

Timer 303 von 3 sec. auf 0 setzen.

Innerhalb des DvISE Administrators unterhalb von »Konfiguration -> Ports -> 00x« auf der Registerkarte »DDI« müssen Sie eine feste DDI-Länge eintragen.

Hinweis:

Einrichtungsvoraussetzungen für die E300 mit DAVID:

- Sie müssen ein neues Bündel anlegen. Hier werden folgende Einstellungen getätigt:
 - Typ FVQSIG (Parameter 9) wählen
 - Übertragungssystem Passiv
 - Anlage FV-Master 0=Master
 - Anlage LV-Master 0=Master
 - Betriebsart für Festverbindung : 1 = DSS1
 - AOC Signalisierungsvariante 0 = DSS1
 - QSIG Signalisierungsvariante ECMAV1 = 0
- Danach müssen Sie dem Bündel die entsprechende Kennziffer/Nummerzuteilen.