

Q-100.746 - US Robotics 56k Faxmodem trennt die Verbindung nicht.

Q-100.746 - US Robotics 56k Faxmodem trennt die Verbindung nicht.

aus Tobit KB importiert - vom 28.05.2002 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Das US.Robotics 56K Faxmodem erkennt nicht, das die Gegenstelle den Faxempfang abgebrochen hat. Das Modem versucht weiter das Fax zu versenden.
Erst nach einem Neustart des TLD kann ein weiteres Fax versendet werden.

Antwort

Stellen Sie im Vorfeld sicher, das Sie die aktuellste Version des Service Pack for DvISE installiert haben. Im DvISE-Admin unter Informationen-> Versions Information muss der Service Layer 6.60a mit vIntern 1869 vorliegen.

Wenn Sie mit dem U.S.Robotics 56K Faxmodem Fehlermeldungen beim Faxempfang oder beim Faxversand haben, sollten Sie folgende Einstellungen überprüfen:

Im DvISE-Administrator unter Konfiguration-> Ports-> Port mit dem U.S.Robotics Modem auswählen. Auf der Registerkarte Erweitert, gibt es einen Button für die TLD.ini. Hier kann die TLD.ini für diesen Port eingesehen und überarbeitet werden.

Öffnen Sie die TLD.ini. Im unterem Teil muss dieser INIT-String eingetragen sein:
INIT=ATE0&F&D2&C1&H1X1S7=55
Ist das nicht der Fall, dann ändern Sie das.

Damit das Modem nicht nach jeder versendeten Seite eine Rückmeldung erwartet, sollte noch der Befehle:
WaitForFPTS=FALSE eingetragen werden.

Mit dem Befehle AnswerReset=TRUE wird das Modem zusätzlich vor jedem Abheben der Leitung zu einem Reset gezwungen. Wenn das nicht gewünscht wird, muss der Wert von TRUE auf FALSE geändert werden.

Nachdem die Änderungen durchgeführt wurden, muss die geänderte TLD.ini nur noch gespeichert werden. Dann den Port neu starten. Nun sollte es weder beim Faxversand noch beim Faxempfang ein Problem geben.

Wenn das U.S.Robotics 56K Faxmodem bei der automatischen Hardware-Erkennung als Class2 Modem erkannt wird, sollten Sie das Modem manuell auswählen.