

Q-100.816 - Probleme beim Faxempfang mit Elsa Microlink 33.6

Q-100.816 - Probleme beim Faxempfang mit Elsa Microlink 33.6

aus Tobit KB importiert - vom 25.02.2004 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Das Elsa Microlink 33.6 Modem hebt beim Faxempfang nicht ab.

Antwort

Wenn Sie das Elsa Microlink 33.6 Modem im Einsatz haben, und das Modem nach dem Upgrade von David 6.0 auf 6.6 mit Service Pack 4 kein Fax mehr annimmt, müssen Sie den Port neu einrichten.

Unter Novell gehen Sie wie folgt vor:

Verbindung von einer Workstation zum David Verzeichnis auf dem Novell Server herstellen. In das Verzeichnis David\Install wechseln. Dort die Setup.exe aufrufen. Den "alten" Port löschen, dann einen neuen Port erstellen.

Wenn Sie Windows NT 4.0 oder Windows 2000 einsetzen, können Sie das Port-Setup im DvISE-Admin aufrufen. Den "alten" Port löschen und einen neuen Port erstellen.

Nachdem Sie den Port neu eingerichtet haben, sollten die TLD.ini folgende Einträge haben:

```
NAME=Elsa MicroLink 33.6TQV
PAGESESSION=
HIGHSPEEDCONNECT=TRUE
INIT=AT&FE0V1Q0X3&C1&D2S0=0S7=60\Q3+FCR=1
STOP=AT&F
```