

Q-101.269 - Acer Modem 56 Surf

Q-101.269 - Acer Modem 56 Surf

aus Tobit KB importiert - vom 18.07.2002 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Faxe können mit dem Acer Modem 56 Surf nicht versendet werden. Es kommt zu verschiedenen Fehlermeldungen.

Antwort

Um das Problem schnellstmöglich zu beheben müssen Sie folgendes beachten:

Spielen Sie das aktuelle Service Pack ein.

Der DvISE Service Layer sollte in der Version 1885 (vIntern) oder höher vorliegen

Löschen Sie den "alten" Port und erstellen Sie einen "neuen" Port

Bei der Portauswahl wählen Sie manuell das Acer 56 Surf Modem aus

Überprüfen Sie die TLD.INI und ändern Sie diese gegebenenfalls ab

Starten Sie den DvISE Service Layer und den TLD neu

Die TLD.ini sollte wie folgt aussehen:

NAME=ACER Modem 56 Surf

PAGESESSION=

INIT1=AT&F

INIT=AT&F&D2&C1\Q3S7=55

STOP=AT&FH0

RXSkipBytes= -1

RXBitOrderReverse=True

ADDAUTOEOP=TRUE

AcceptSingleEOP=TRUE

WaitForFPTS=False

AnswerReset=true

Beim Versand von Faxen sollte nun kein Problem mehr auftauchen.