

Q-101.420 - Fehlermeldung "carrier verloren" mit dem Elsa Modem 33.6 TQV

Q-101.420 - Fehlermeldung "carrier verloren" mit dem Elsa Modem 33.6 TQV

aus Tobit KB importiert - vom 05.08.2002 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Probleme mit dem Elsa Microlink 33.6 TQV unter Novell 6 und Faxware 6.6

Antwort

Sie müssen an dem Novell Server die aktuellen Treiber für die Com-Schnittstelle installieren (AIOCOMX-Treiber).

Entfernen Sie den "alten" Port und erstellen Sie einen neuen. Das Port-Setup starten Sie von einer Workstation aus dem Verzeichnis »David\Install«.

Führen Sie die SETUP.EXE aus und wählen Sie manuell das Elsa 33.6 TQV Modem aus.

Fügen Sie folgende Einträge der TLD.INI hinzu:

WaitForFPTS=false (das Modem wartet nicht auf eine Rückmeldung der Gegenstelle)

answerreset=true (vor jedem Sendeversuch wird das Modem neu "gestartet")

Wenn die bearbeitete TLD.ini gespeichert wurde, muss der Port neu gestartet werden.